



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ЕТЦ»

КРЕМЕНЧУЦЬКА ДІЛЬНИЦЯ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

(Кременчуцька дільниця ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ЕТЦ»)

Україна, 39605, м. Кременчук вул. Гоголя 12/21

Тел. (05366)391-42 Тел./Факс: (0536) 742-934. E-mail: kremvostetc@gmail.com

РЕЗУЛЬТАТИ

експертного обстеження водогрійного котла котельні 620 кварталу

м. Кременчук

01.07.2019р.

Види робіт: експертне обстеження водогрійного котла КВ-Г-5,2-115СН облік. №9, зав. №53, інв. №. 100075/1

Замовник: КП «Теплоенерго», м. Кременчук

Підстава: договір №1874 від 12.06.19р.

Виконавець: Циндрюк Б.О. - експерт технічний з промислової безпеки, посвідчення 16.11.16р. №167-04-24, спеціалізація: експерт технічний по проведенню технічного огляду та/або експертному обстеженню об'єктів котлоагрегату (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води).

Результати:

Проведений зовнішній та внутрішній огляд котла у якого закінчився граничний строк експлуатації.


При огляді в доступних місцях виявлено:

1. На зовнішніх поверхнях труб топочної камери виразкова корозія металу до 0,5мм (див. Додаток 1, фото 1.).
2. Відглушена частина конвективних мікроблоків, та труб екранів.
3. При спробі проведення гідростатичного випробування котла, тиск води в котлі не вдалось набрати через витікання в районі конвективної частини котла поверхні нагріву.
4. При огляді вирізаних зразків екранних труб, виявлено значні шламові відкладення на внутрішній поверхні з перекриттям проходу від 80 до 100% (див. Додаток 1, фото 2,3).

Висновок:

Подальша експлуатація котла КВ-Г-5,2-115СН облік. №9, зав. №53, інв. №. 100075/1, котельні 620 району не можлива та не безпечна. Необхідно вивести котел з експлуатації або провести ремонтні роботи, а саме очистку/заміну труб поверхонь нагріву та конвективних мікроблоків.

Начальник Кременчуцької дільниці
ДП «Полтавський ЕТЦ»

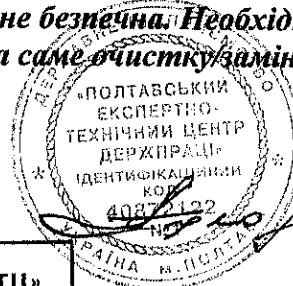

Буховцов А.І.

Експерт технічний

ДЕРЖПРАЦІ
ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ЕТЦ»
ЕКСПЕРТ ТЕХНІЧНИЙ
З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Циндрюк Б.О.

Б.О.ЦИНДРЮК

Був присутній із результатами обстеження ознайомлений і копію отримав представник власника:

Начальник котельні

Сова Р.В.

Фото 1.


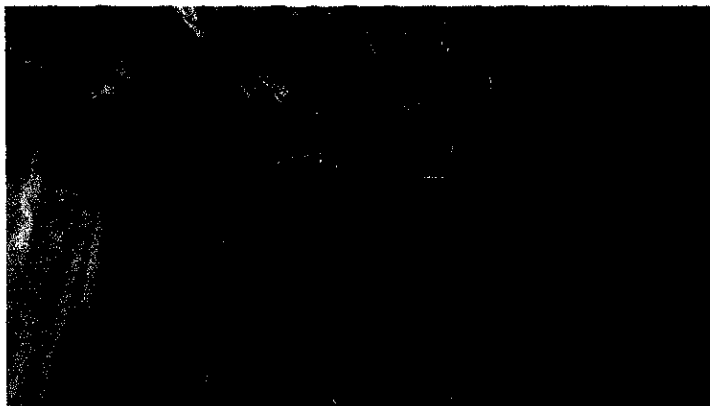


Фото 2.



Фото 3.



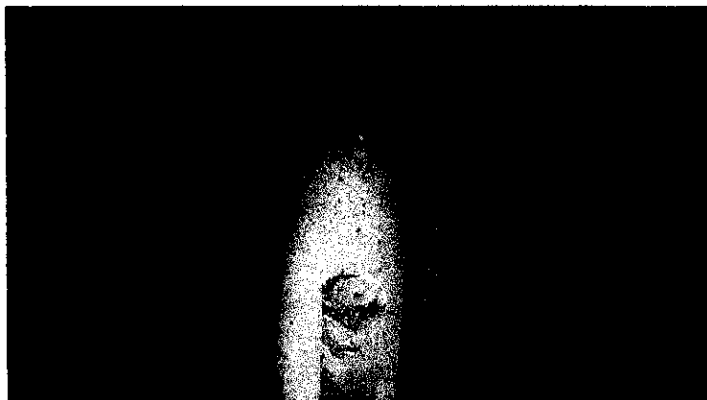

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ЕТЦ»

КРЕМЕНЧУЦЬКА ДІЛЬНИЦЯ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

(Кременчуцька дільниця ДП «ПОЛТАВСЬКИЙ ЕТЦ»)

Україна, 39605, м. Кременчук вул. Гоголя 12/21

Тел. (05366)391-42 Тел./Факс: (0536) 742-934. E-mail: kremvostetc@gmail.com

РЕЗУЛЬТАТИ

експертного обстеження водогрійного котла котельні 620 кварталу

м. Кременчук

01.07.2019р.

Види робіт: експертне обстеження водогрійного котла КВ-Г-5,2-115СН облік. №11, зав. №52, інв. №. 100075/3

Замовник: КП «Теплоенерго», м. Кременчук

Підстава: договір №1874 від 12.06.19р.

Виконавець: Циндрюк Б.О. - експерт технічний з промислової безпеки, посвідчення 16.11.16р. №167-04-24, спеціалізація: експерт технічний по проведенню технічного огляду та/або експертному обстеженню об'єктів котлоагрегату (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води).

Результати:

Проведений зовнішній та внутрішній огляд котла у якого закінчився граничний строк експлуатації.

При огляді в доступних місцях виявлено:

1. На зовнішніх поверхнях труб топочної камери виразкова корозія металу до 0,6мм (див. Додаток 1, фото 1.).
2. Відглушена частина конвективних мікроблоків, та труб екранів.
3. При спробі проведення гідростатичного випробування котла, тиск води в котлі не вдалось набрати через витікання в районі конвективної частини котла поверхні нагріву.
4. При огляді вирізаних зразків екранних труб, виявлено значні шламові відкладення на внутрішній поверхні з перекриттям проходу від 80 до 100% (див. Додаток 1, фото 2).

Висновок:


Подальша експлуатація котла КВ-Г-5,2-115СН облік. №11, зав. №52, інв. №. 100075/3, котельні 620 району не можлива та не безпечна. Необхідно вивести котел з експлуатації або провести ремонтні роботи, а саме очистку/заміну труб поверхонь нагріву та конвективних мікроблоків.

Начальник Кременчуцької дільниці
ДП «Полтавський ЕТЦ»

Експерт технічний

Був присутній із результатами обстеження ознайомлений і копію отримав представник власника:

Начальник котельні

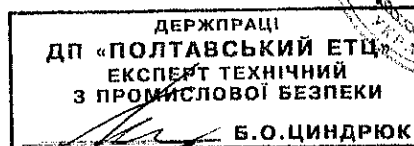

Б.О.ЦИНДРЮК

Буховцов А.І.

Циндрюк Б.О.

Сова Р.В.

Фото 1.



Фото 2.

