


ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. начальника-заступник
начальника з фінансово-
економічних питань
Служби автомобільних доріг
у Львівській області

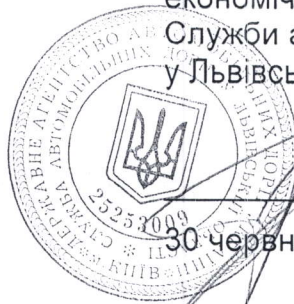

Познанський Р.О.

30 червня 2021р.

А К Т

про технічний стан автомобіля ГАЗ-2217 «Соболь»

30 червня 2021р.

м.Львів

Робоча група, створена наказом від 23.02.2021р. №29, в складі: керівник групи - заступник начальника Станіщук Р.В., члени групи: заступник начальника адміністративно-господарського відділу Луцак О.Є., заступник головного бухгалтера Порохнява І.В., заступник начальника відділу правового забезпечення Тищенко А. О., провідний уповноважений з антикорупційної діяльності Дворянин І.В. провела огляд автомобіля пасажирського ГАЗ-2217 «Соболь» реєстраційний № 55600ТА VIN-код Y6F22170030003263/22170030052800.

В результаті огляду автомобіля, його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами, комісія встановила:

- автомобіль пасажирський ГАЗ-2217 «Соболь»
реєстраційний №55600ТА
VIN-код Y6F22170030003263/22170030052800
рік випуску – 2003
об'єм двигуна – 2445
повна маса – 2800кг
коробка передач – механічна, 5-ступенева
тип палива – бензин
кількість сидячих місць - 7
колір – білий
- обліковується на балансі Служби та експлуатується з 03.12.2003р.,
інвентарний № 6
первісна вартість – 50203,11грн., знос на 30.06.2021р. – 50203,11грн.
балансова (залишкова) вартість-0,00грн.
- знос автомобіля на дату складання акту становить 100%
- пробіг автомобіля (показ одометра) – 236060км
- автомобіль укомплектований
- на дату складання акту не експлуатується
- технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ п/п	Найменування агрегатів	Виявлені дефекти
1.	Кузов	Деталі кузова потребують проведення зварювальних, рихтувальних, фарбувальних робіт: двері, кришка капота, підкапотний простір, крила, підкрильники, дах пошкоджені корозією, наявні місця деформації; пороги пошкоджені корозією; днище суцільно уражене корозією; передній та задній бампери потребують ремонту, протікає люк.
2.	Салон	оббивка салону, підлоги та крісел фізично

		зношена, пластикові деталі салону фізично зношені, поломані.
3.	Рама	Потребують заміни ланжерони.
4.	Двигун, підкапотний простір	Двигун зазнав фізичного зносу, потребує ремонту. Також потрібна заміна ГРМ, стартера, свічок запалення, водяної помпи, термостат, усіх частин глушника, ремня генератора. Спостерігається підтікання рідини двигуна та антифризу.
5.	Коробка передач	шестерні зношені, потрібна заміна картера КПП .
6.	Передня підвіска	Деталі зношені, вкриті корозією. Потребують заміни: амортизатори, ресори, гальмівні колодки.
7.	Задня підвіска	Деталі зношені, вкриті корозією. Потребують заміни: амортизатори, ресори, гальмівні колодки, гальмівні циліндри, гальмівні шланги, карданний вал.
8.	Інше	Потрібна заміна технічних рідин та фільтрів, потребує ремонту система охолодження/обігріву салону.
	фари, задні ліхтарі	Фари та задні ліхтарі фізично зношені, потрібна їх заміна.
	диски коліс	Вкриті корозією, спостерігається деформація.

Документи, що розглядались робочою групою: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІНА №551607; рахунок-фактура № СФ-0000363 від 26.10.2020р., складений ТзОВ Формула маркет; подорожній лист службового легкового автомобіля №1093 від 19.06.2019р.

Висновок комісії: технічний стан автомобіля пасажирського ГАЗ-2217 «Соболь» реєстраційний № 55600ТА VIN-код Y6F22170030003263/22170030052800/22170030052800 незадовільний. До подальшої експлуатації він непридатний.

Голова робочої групи заступник начальника

Члени робочої групи:

заст.начальника

адміністративно-господарського відділу

заст.головного бухгалтера

заст. начальника

відділу правового забезпечення

провідний уповноважений

з антикорупційної діяльності

Станіщук Р.В.

Лушак О.Є.

Порохнява І.В.

Тищенко А. О.

Дворянин І.В.